

# Anlage 1


Ergänzung zum Gutachten DMT GEE5-2016-00558 vom 22.11.2018, Anlage 1

Parameter	Ausprägung	Punktzahl	Kirche Etzel	Kirche Horsten	Mühle Horsten	Wohngebäude Conradsweg 2	Wohngebäude Moorstricher Weg 7
<b>Länge</b>	< 10 m	4			4		
	10-15 m	5-7					
	16-20 m	8-11				9	
	21-25 m	12-16	15				
	26-30 m	17-22					
	31-35 m	23-29		23			29
	36-40 m	30-37					
	> 40 m	42					
<b>Gestalt</b>	einfach, zusammenhängend	0	0	0	0	0	
	einfach, verschachtelt	3					3
	stark verschachtelt	6					
	einfach ausgedehnt	6					
	verschachtelt und ausgedehnt	8					
<b>Gründung</b>	auf gleichem Niveau	0	0	0		0	
	auf unterschiedlichem Niveau	3					
	auf unterschiedlichem Niveau, teilunterkellert	6			6		6
	wie teilunterkellert, mit unterbrochener Gründungsebene	8					
<b>Baugrund</b>	kompessibel	0	0	0	0	0	0
	wenig kompressibel	4					
	unkompressibel	12					
<b>Konstruktion</b>	steif	0			0	0	0
	wenig steif	4		4			
	unsteif	8	8				
<b>vorhandene Sicherung</b>	Ankerung, Betonaussteifung	0					
	Teilbereiche gesichert (gefährdete Bauteile)	4					
	nicht gesichert	6	6	6	6	6	6
<b>technischer Zustand</b>	gut	0		0	0		0
	mittel	6				6	
	schlecht	12	12				
Summe			41	33	16	21	44
Objektkategorie			I	II	IV	III	I


Punktzahl <= 20 21-27 28-36 37-47 >= 48  
 Kategorie IV III II I 0

## **Anlage 2**


# Kirche, Etzel, 26446 Friedeburg

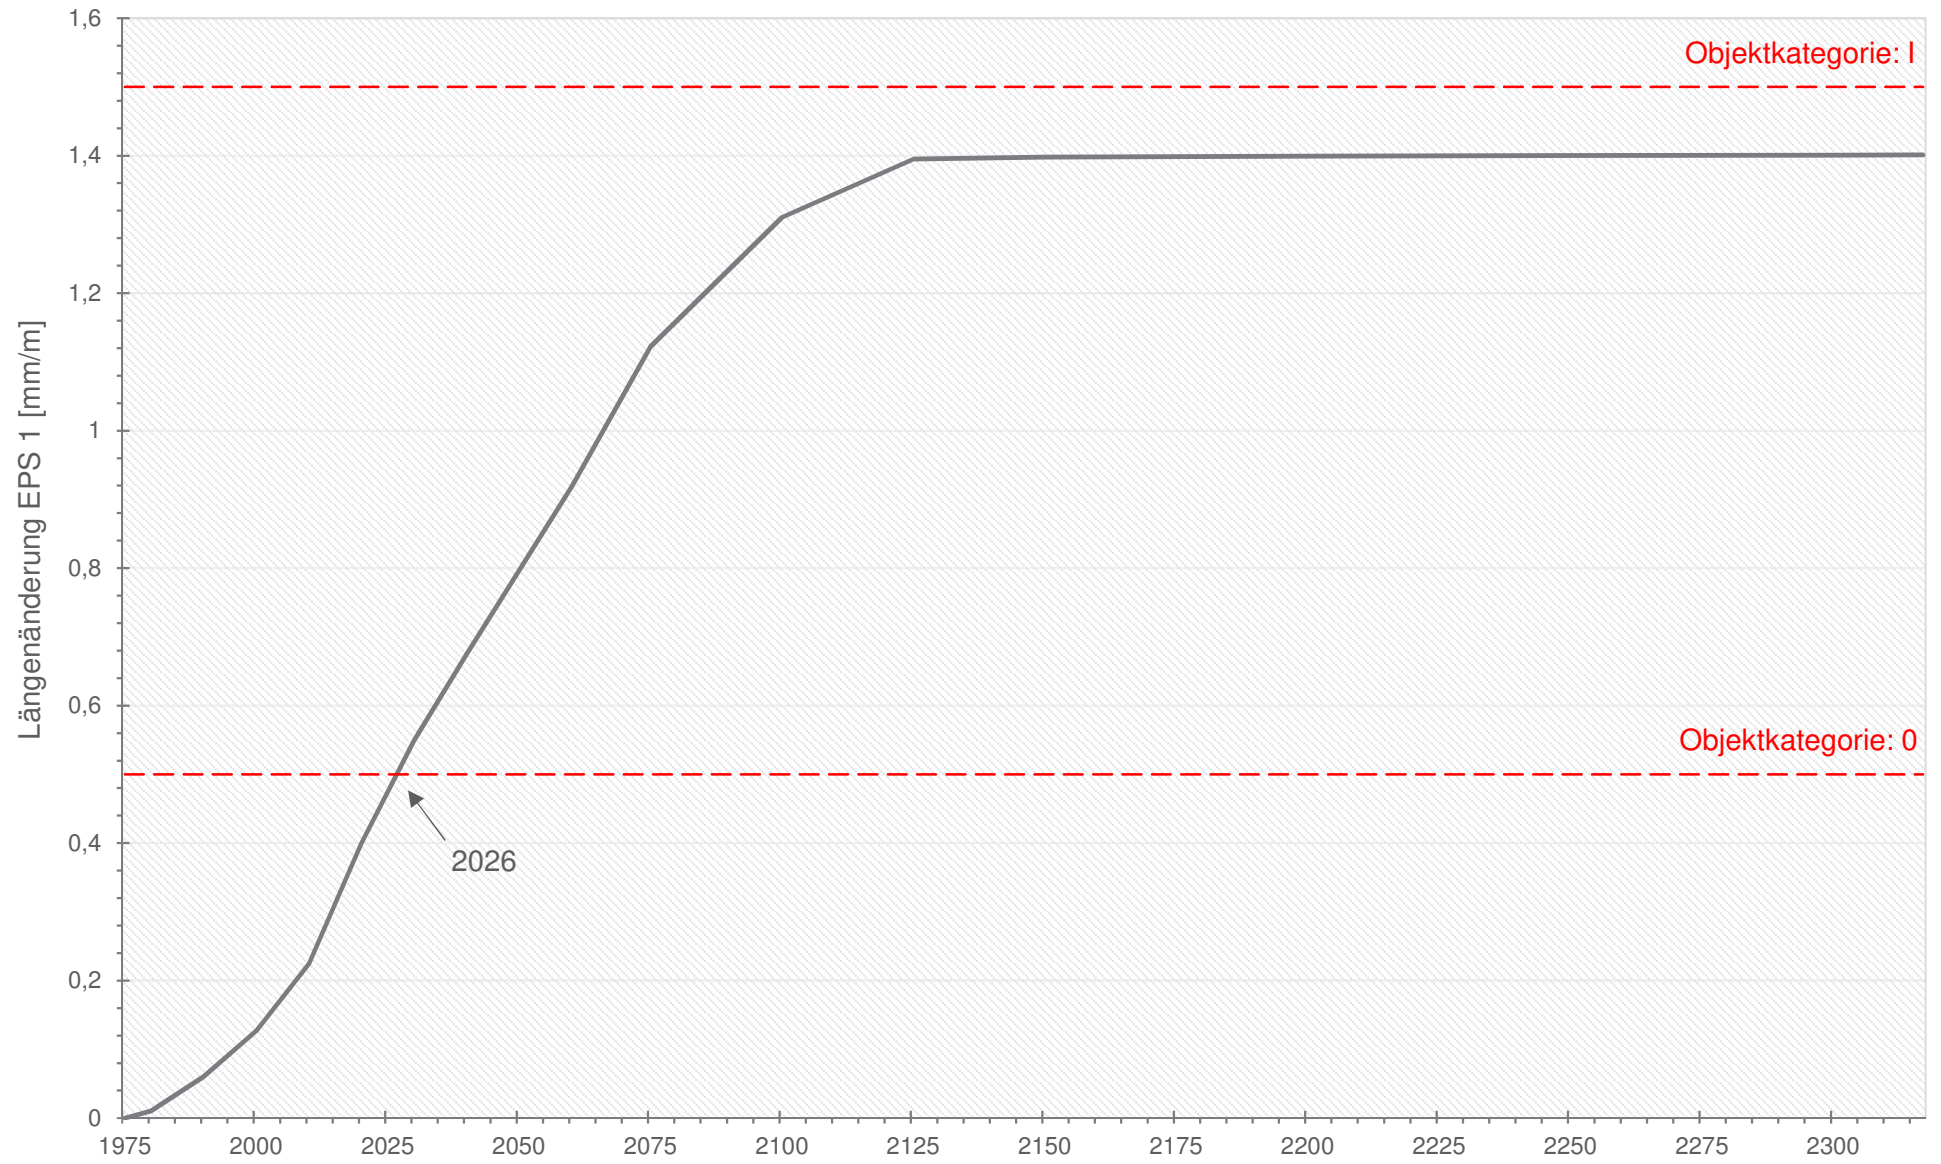


# Kirche, Etzeler Str. 1/3, Horsten

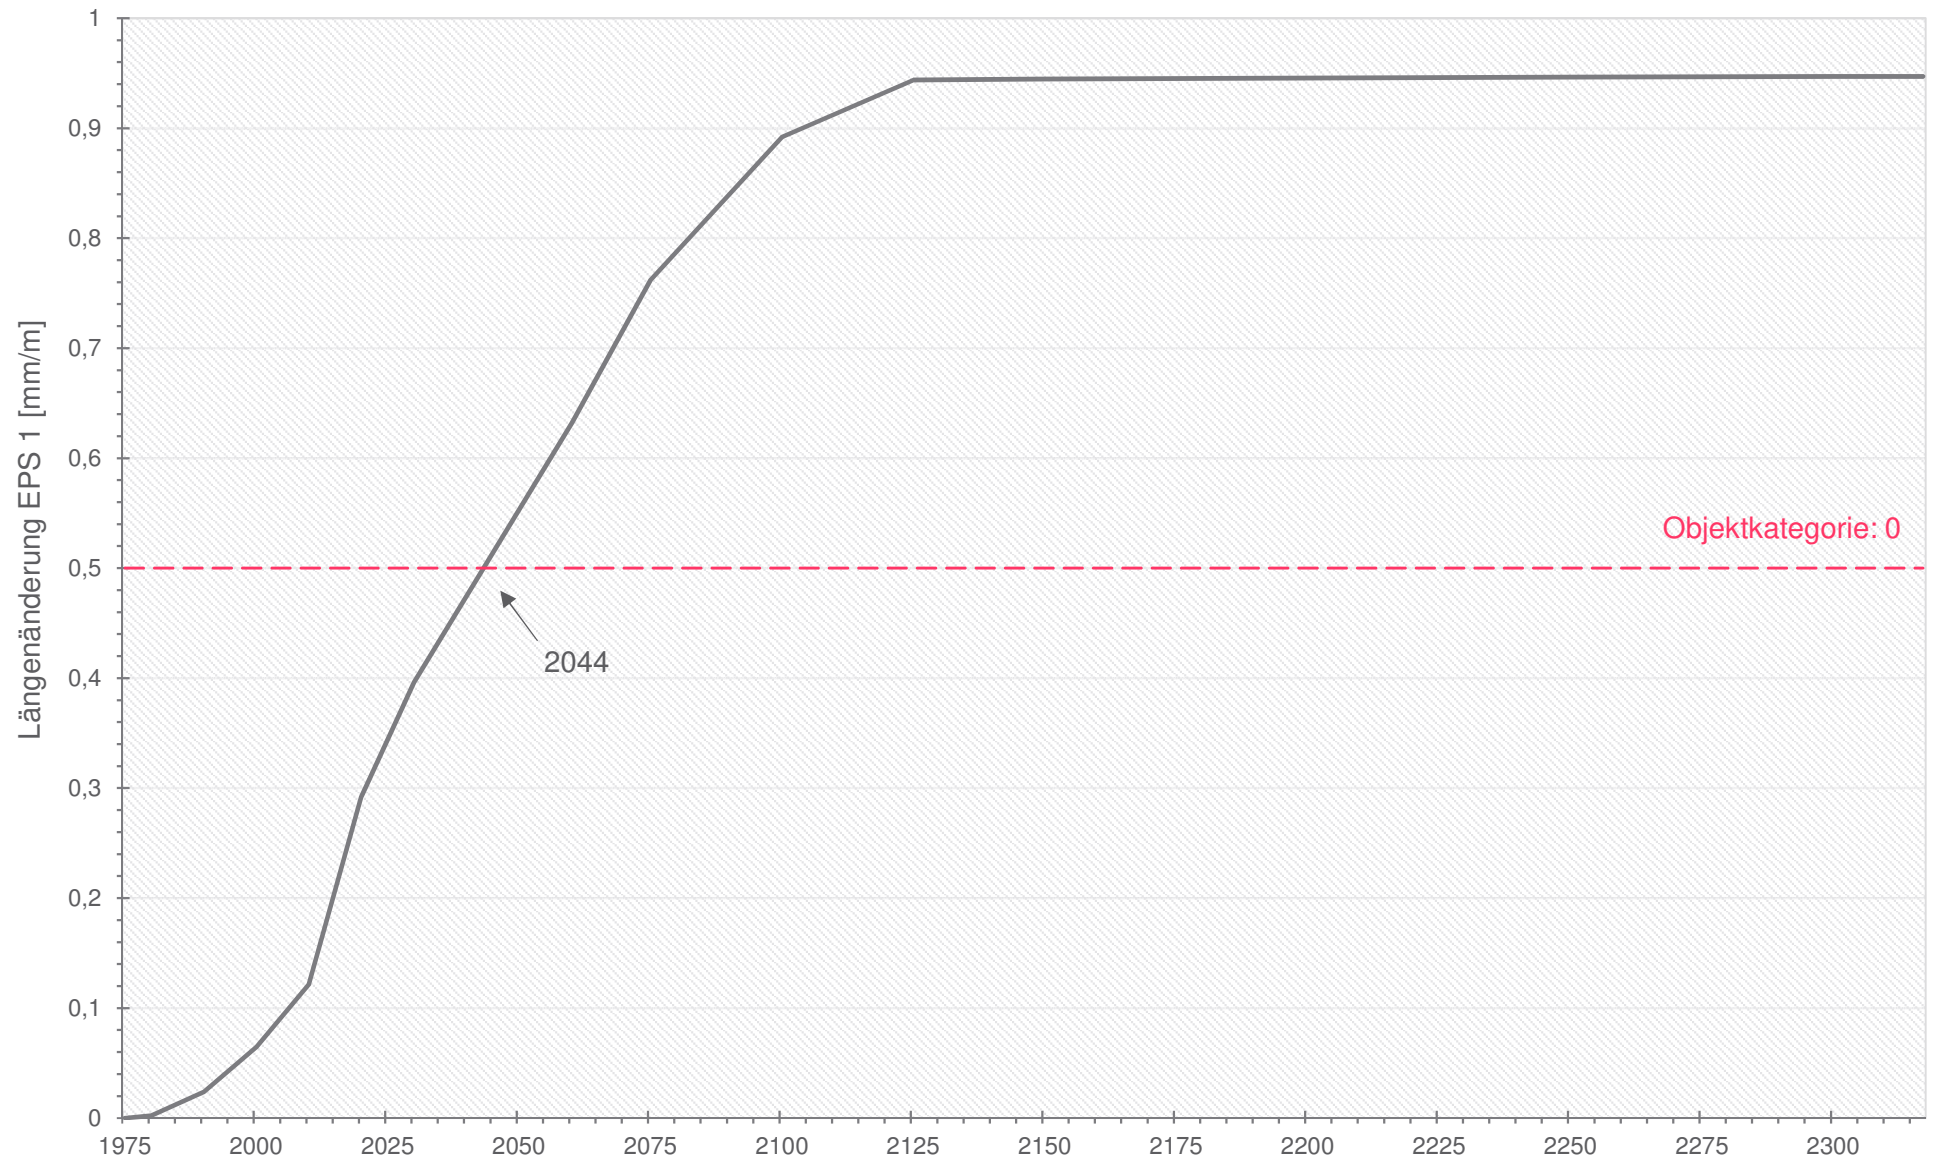

# Mühle, Horster Hauptstr. 5, Horsten

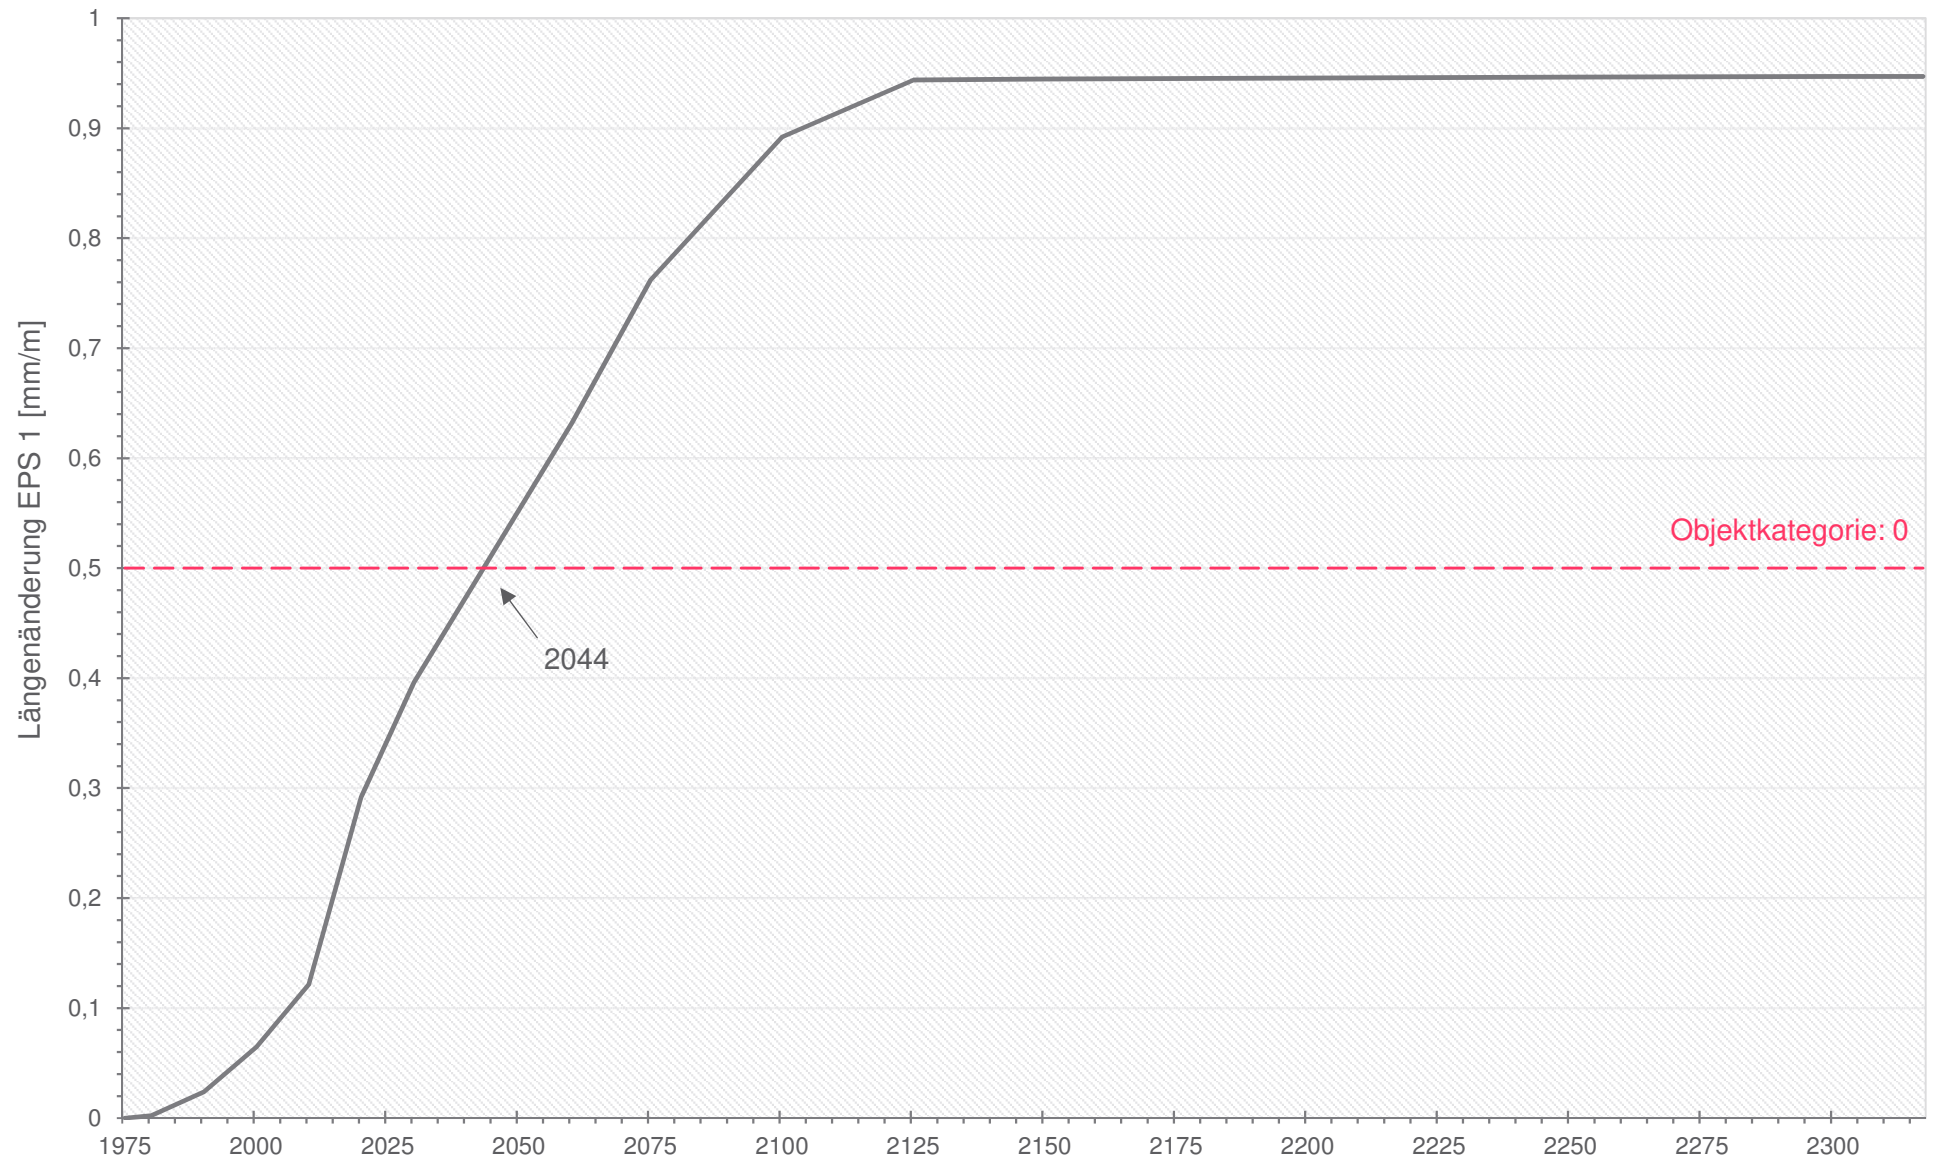

# Wohngebäude, Conradsweg 2, 26446 Friedeburg

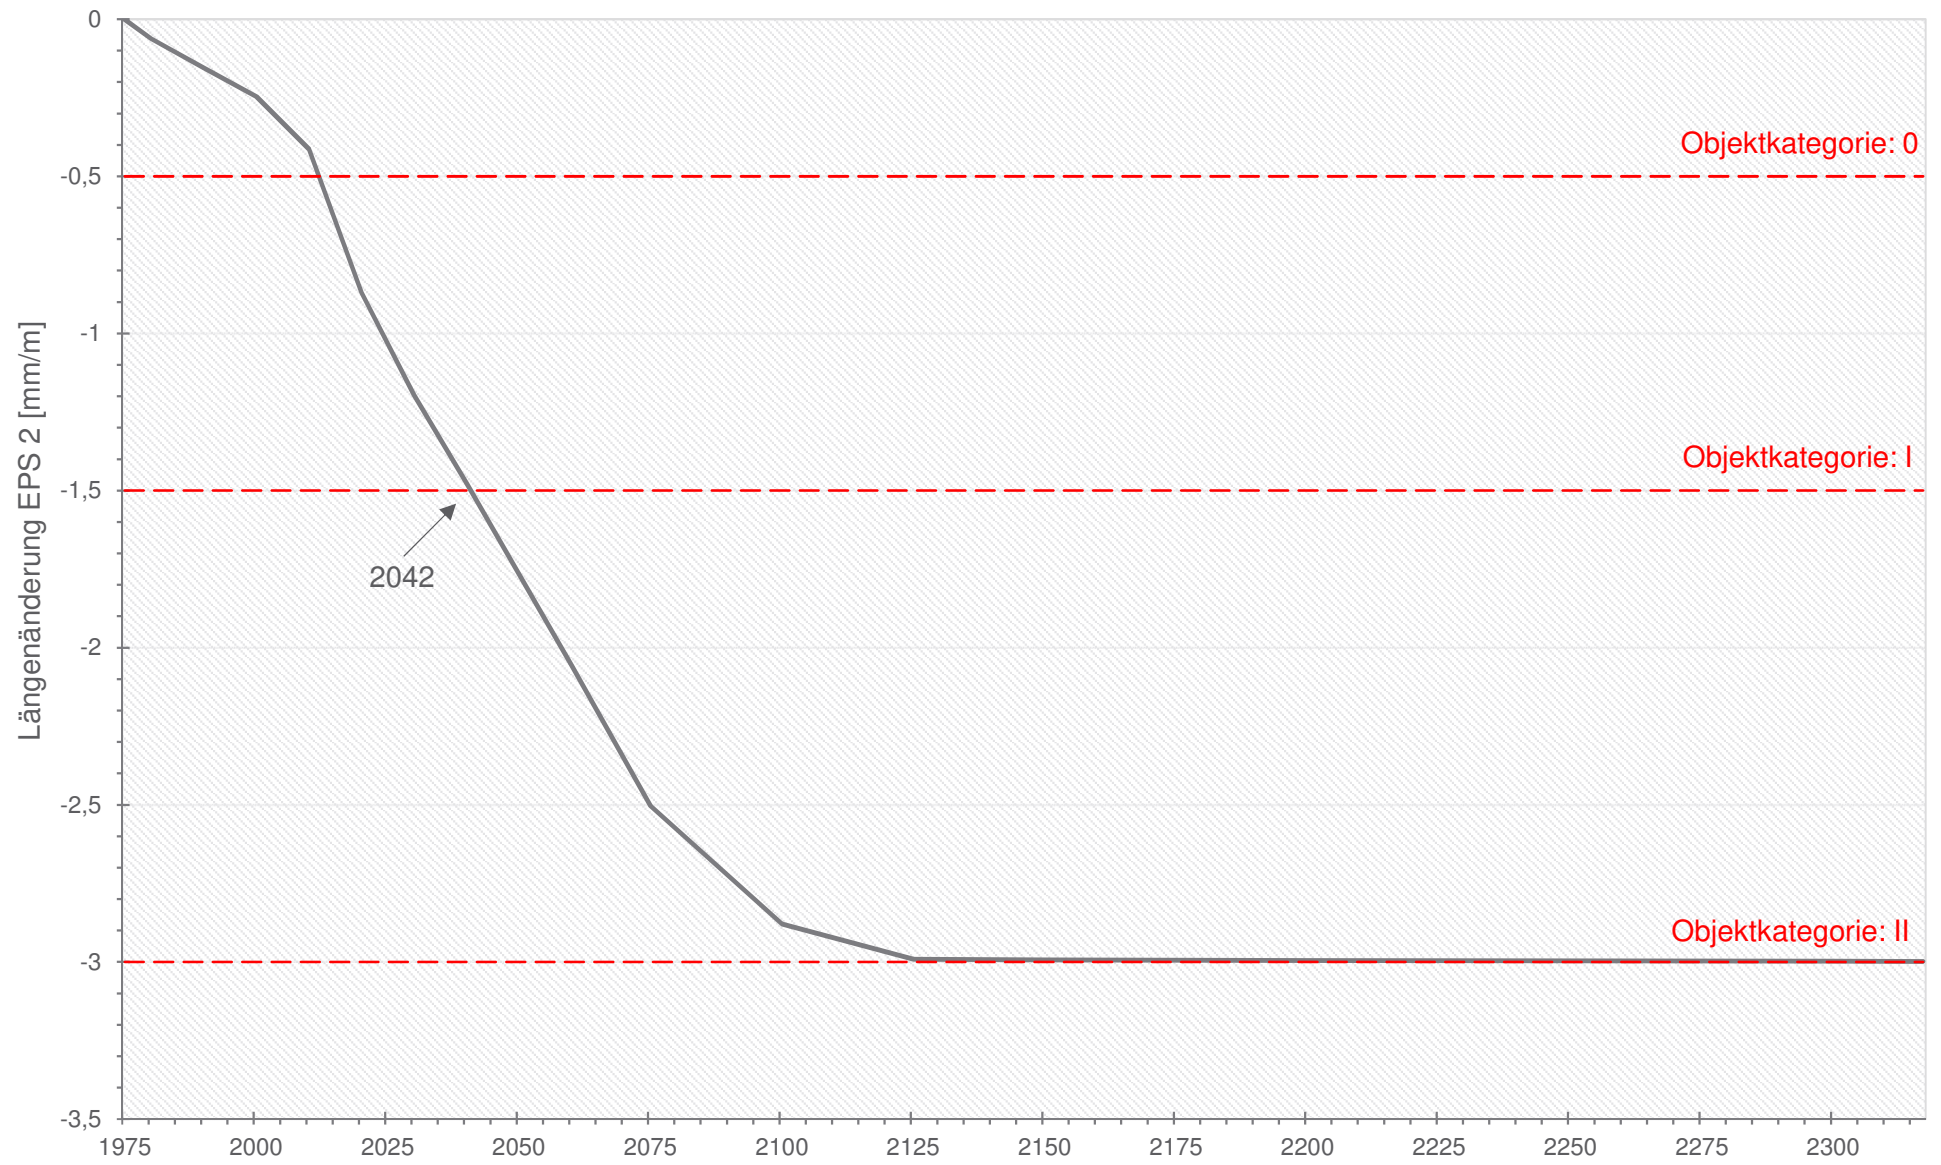

# Wohngebäude, Moorstricher Weg 7, 26446 Friedeburg

